

直流測定用デジタルパネルメータ(3½桁表示、表示専用)

# SX-1001A

この度は、デジタルパネルメータSX-1001Aをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全に正しくご使用いただくために、本書をよくお読みください。

本取扱説明書は最終的に本機器をお使いになる方に確実にお届けくださるとともに、大切に保管してください。



**警告**

取扱いを誤った場合、死亡・重症などの危険が及ぶ可能性がある内容を示します。



**注意**

取扱いを誤った場合、障害を負ったり機器が損傷する恐れがある内容を示します。

## 警告

- 本機器の故障や異常がシステムの事故につながる恐れのある場合には、外部に適切な保護回路を設置してください。
- 指定外の電源の使用は火災・故障の原因になります。
- 配線作業は必ず電源を切った状態で行ってください。
- 腐食性ガスや可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。
- 本機器の分解・修理・改造は行わないでください。
- 本機器の故障や誤作動が直接人命に危害を及ぼす危険性がある場合は、使用しないでください。

## 注意

- 動力線、リレー、電磁弁、ソレノイドなど強力なノイズ発生源との同一配線は避けてください。
- 静電気による破損防止のため、必ず本機器にふれる前に人体に帯電した静電気を除去してください。
- 次に示すような場所でのご使用は避けてください。水や油、薬品がかかるところ。塵埃や金属粉、塩分の多いところ。直射日光のあたるところ。周囲温度が0～+55℃の範囲を越えるところ。湿度の多いところ。温度変化が急激で結露するようなどころ。振動や衝撃が激しいところ。強力な電磁ノイズや高周波ノイズを発生する機器に近いところ。

## 1. 概要

本製品は、DC5V電源で動作する3½桁表示の表示専用DPM(デジタルパネルメータ)です。

ワンチップMPUを採用し、合理的な設計でローコスト、高信頼性を実現しました。測定レンジは、199.9mV、1.999V、19.99V、199.9Vの4つの電圧レンジが用意されています。表示素子は見や

すくするため、文字高さ14.2mmの7セグメント赤色LEDを使用しています。入力方式はシングルエンド入力方式になっています。測定値の極性は自動的に判別されて表示されます。

また、測定値のホールドも外部からの制御により可能です。形状寸法はDIN規格を採用し、96W×48H×72.5D(mm)です。パネルマウントは、プラスチックの弾性を利用したスナップイン方式ですので、ごく簡単に行えます。

## 2. 使用方法

DPMは、精密電子計測器ですから、取り扱いには十分ご注意ください。0～+55℃、20～85%RHの環境の中でご使用ください。

とくに高い信頼性が要求されるときは、周囲温度や相対湿度をできるだけ良好な条件(Ta=+10～+35℃、HD=20～70%RH)に保つようにご配慮ください。

図1にコネクタピン配列を示します。

また、使用に当たっては、次のような項目にご注意ください。

### 2.1 電源

ピン⑨-ピン⑩間に、定格電圧±5%以内の電源を供給してください。電源電圧を上記範囲以外で使用された場合は、異常動作や故障を招きますので十分ご注意ください。

### 2.2 信号入力

信号入力は、ピン①-ピン②間に接続してください。代表的接続例を図2に示します。

### 2.3 小数点表示

次のように接続してください。

DP1 (10 <sup>1</sup> 桁)点灯	ピン⑤をピン⑧に接続
DP2 (10 <sup>2</sup> 桁)点灯	ピン⑥をピン⑧に接続
DP3 (10 <sup>3</sup> 桁)点灯	ピン⑦をピン⑧に接続

### 2.4 表示のホールド

ホールド信号を加えると、その直後の表示内容が保持されます。接点入力の場合は、図2に示すように、接点をピン③とピン④間に接続してください。接点が閉じるとホールド状態となります。その他のインタフェース例を図3に示します。

### 2.5 パネルマウント

パネルマウントは、プラスチックの弾性を利用したスナップイン方式ですので、所定パネルの前面からパネルカット穴に押し込むだけでマウントできます。図4に本DPMの外形寸法とパネルカット寸法を示します。

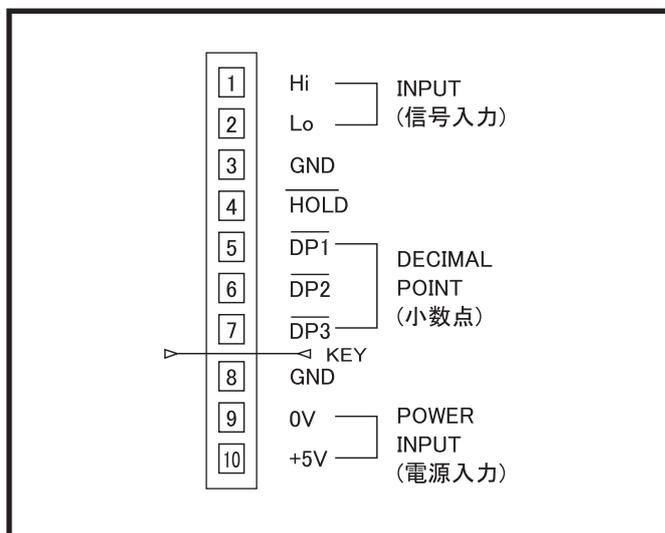


図1 コネクタピン配列

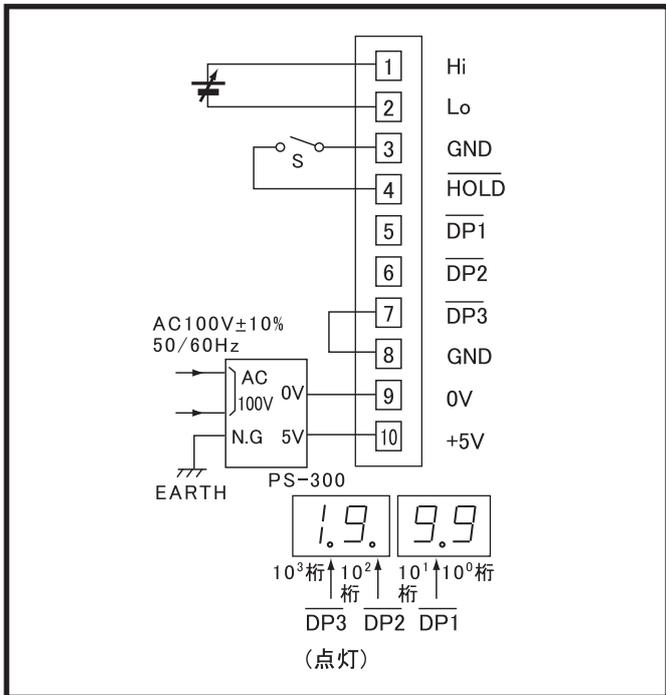


図2 代表的接続例

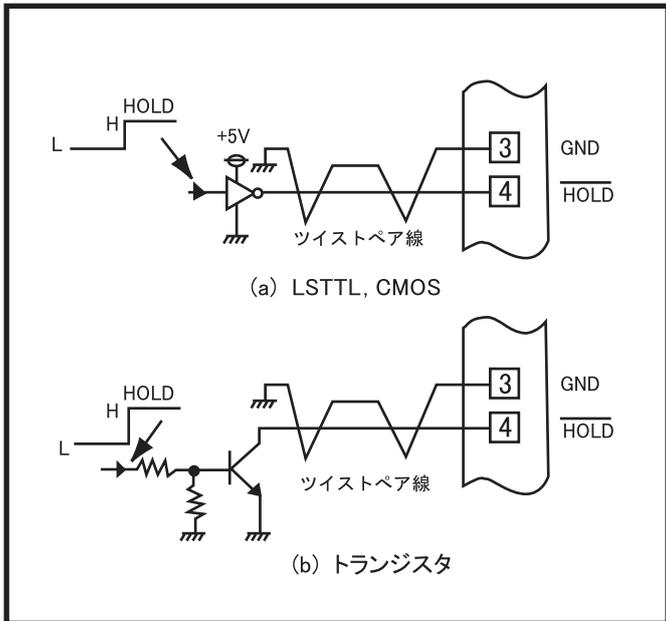


図3 ホールド制御信号の与え方

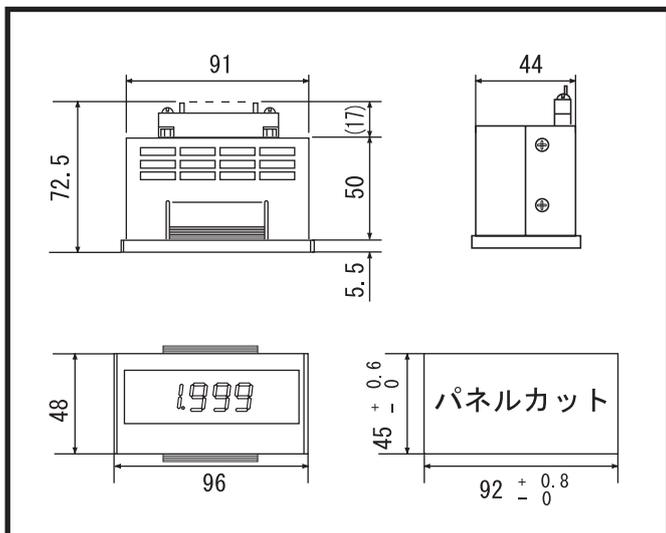


図4 外形寸法、パネルカット寸法

### 3. 保守・アフタサービス

本DPMは、校正後向こう1年間、温度+23°C±5°Cの環境で±(0.1% of |rdg| + 1digit)\*(注2)の測定精度を保証しています。

また、本DPMは弊社独自の品質管理システムのもとで製造、校正、検査を行っており、十分安定した性能と信頼性が確保されていますが、万一の故障に際しては、故障の具体的な症状を把握し、ご購入いただいた代理店か直接弊社宛ご連絡(または送付して)ください。

\* (注2)ただし、0.2Vレンジは、±(0.1% of |rdg| + 2digits)

### 4. 仕様

#### 4.1 測定レンジ 電圧レンジ

型 式	測定レンジ	入力インピーダンス	許容入力過電圧
SX-1001A-0.2V	±199.9mV	1000MΩ以上	±150V
SX-1001A-2V	±1.999V	1000MΩ以上	±150V
SX-1001A-20V	±19.99V	10MΩ	±500V
SX-1001A-200V	±199.9V	10MΩ	±500V

#### 4.2 一般的仕様

項 目	条 件	仕 様
入力方式		シングルエンド入力方式
A-D変換方式		二重積分方式
バイアス電流	Ta=+23°C±1°C	120pA以下/0.2V、2Vレンジ
NMRR	サンプリングレート2.5回/秒	40dB標準 50/60Hz
測定精度	Ta=+23°C±5°C 20~85%、1年間	±(0.1% of  rdg  + 1digit) ±(0.1% of  rdg  + 2digits)/0.2Vレンジ
温度ドリフト	Ta=0~+50°C	±(100ppm of  rdg  + 0.1digit)/°C
サンプリングレート		約2.5回/秒
極性表示		マイナス時のみ“-”を表示
オーバフロー表示		負入力“-1” 正入力“1”を表示
表示素子		文字高14.2mm7セグメント赤色LED表示
小数点表示		負論理、DP1~DP3を任意設定可
HOLD入力		負論理、5V-CMOS、LSTTLコンパチブル
ウォームアップ・タイム		5分
D C 電源	電 圧	DC5V±5%(0.25V)
	消費電流	DC5V時 約65mA
動作温度		0~+55°C
動作相対湿度		20~85%RH(結露しないこと)
保存温度		-20~+70°C
保存相対湿度	Ta≤+40°C	20~95%RH(結露しないこと)
外形寸法		96W×48H×72.5D(mm)
重 量		約115g
キャビネット		プラスチックモールド製

※本仕様は、お断りせずに変更する場合があります。

★供給電源としてAC(交流)の100V/200Vを使用される場合は、当社製直流安定化電源PS-300/301をご使用ください。

**AXIS 株式会社**  
アキス カブシキガイシャ

営業本部 〒191-0041 東京都日野市南平4-3-15

Tel 042-599-3080 Fax 042-599-3081